

- GEGENSTAND : Handbuch Revision
- BETROFFEN : DG-400, alle W.-Nr.
- DRINGLICHKEIT : 31.12.1995
- VORGANG : 1. Da die von Rotax empfohlenen Fristen für die Grundüberholung der Motoren 505 je nach W.-Nr. unterschiedlich sind, werden die Fristen aus dem DG-400 Wartungshandbuch herausgenommen.
2. Die Fristen von 3 und 5 Jahren für den Austausch der Kraftstoffleitungen passen nicht zusammen. Da die kritischen Schläuche im Bereich des Triebwerkes alle 3 Jahre getauscht werden, ist eine Erhöhung von 5 auf 6 Jahre für den Tausch der anderen Schläuche unbedenklich.
- MASSNAHMEN : 1. Austausch der folgenden Seiten des Wartungshandbuches gegen die neuen Seiten, Ausgabe Juli 1995.
0.2, 3, 34a, 46h (Schreibfehler)
2. Bei Austausch der Schläuche nach 6 Jahren, ist darauf zu achten, daß der Schlauch vom Tank zum Drainer nicht direkt auf der Rumpfschale aufliegt. Falls einmal Kraftstoff im Rumpf ausläuft, könnte es sonst zu einem Quellen dieses Schlauches kommen.
- MATERIAL : Handbuchseiten siehe oben
- GEWICHT UND SCHWERPUNKTLAGE : ./.
- HINWEISE : 1. Für die Grundüberholungsfristen des Motors gelten das entsprechende Motorhandbuch der Firma Rotax, bzw. die nationalen Vorschriften.
2. Die Durchführung der Maßnahmen kann durch den Halter erfolgen.

Bruchsal 4, den 19.07.1995

LBA - anerkannt

Bearbeiter:

Wilhelm



A. F...

Musterprüfer:

Andreas Ran

30. Aug. 1995