

GEGENSTAND : Elektrische Anlage / Regler

BETROFFEN : DG-400 alle Werk-Nummern

DRINGLICHKEIT : bis spätestens 31.12.1996

VORGANG : Bei der DG-400 wurden Regler Bosch
0212920001 eingebaut. Diese Regler haben
keine unbegrenzte Lebensdauer und fallen in
letzter Zeit häufiger aus. Dabei kann es zu
Rauchentwicklung im Cockpit kommen, die die
Flugsicherheit gefährdet.
Deshalb sollen alle Regler vom Typ Bosch,
soweit nicht bereits geschehen, durch die
im Wartungshandbuch bereits angegebene
Austauschtype 4 E 26 ersetzt werden.

MASSNAHMEN : 1. Überprüfen, welcher Reglertyp eingebaut
ist, vergleichen mit Zeichnung 4 E 26.
Dazu die Relaisraumabdeckung abschrauben
(in der Nähe des Hauptschalters).
2. Falls ein Bosch Regler eingebaut ist,
diesen durch den neuen Regler 4 E 26 ge-
mäß Einbauanleitung Z 33 ersetzen.

MATERIAL : Einbauanleitung Z 33
Zeichnung 4 E 26
Umbausatz Z 33

GEWICHT UND
SCHWERPUNKTLAGE : kein Einfluß

HINWEISE : Durchführung der Maßnahmen 2 nur beim Her-
steller oder einem anerkannten luftfahrt-
technischen Betrieb mit entsprechender Be-
rechtigung. Die Maßnahme ist nachprüf-
pflichtig.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maß-
nahmen sind von einem Prüfer Klasse 3 mit
entsprechender Berechtigung in den Betriebs-
aufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal 4, den 10.07.1996

LBA - anerkannt

Bearbeiter:  Dipl. Ing. W. Dirks

24. JULI 1996

Musterprüfer: 

