DG Flugzeugbau GmbH 76646 Bruchsal

Technische Mitteilung

Seite 1 von 1

Nr. 843/25

Gegenstand : Triebwerk-Zündanlage

Betroffen : DG-500 M alle W.Nr.

Dringlichkeit : bei Defekt einer Elektronikbox

Vorgang : 1. Die bisher beim Motor Rotax 535 C verwendeten Bosch Polarfire Zündboxen

sind nicht mehr lieferbar. Bei Defekt einer Box muss die Zündanlage auf Ducati Zündboxen entsprechend Maßnahme 1 umgebaut werden. Es sind immer beide

Zündboxen auszutauschen.

2. Die von der Firma Rotax verwendeten Ducati Zündboxen (nach TM843/4 oder serienmäßig eingebaut) sind nicht mehr lieferbar. Bei Defekt einer Zündbox müssen Ducati 432372501 Zündboxen eingebaut und die Verkabelung geändert

werden. Es sind immer beide Zündboxen auszutauschen.

Maßnahmen

1. Vorderes und hinteres DEI ausbauen und an den Hersteller zum Einbau von Entstörfiltern einsenden, wieder einbauen.

2. Wenn das Triebwerk bisher mit Bosch Polarfire Zündboxen ausgerüstet ist,

 a. die Maßnahmen gemäß Arbeitsanweisungen Nr.1 und Nr. 2 zu TM 843/25 durchzuführen.

b. das Motorhandbuch gegen "Handbuch für Rotax-Motor Type 535 C 2.Ausgabe: Jänner 1992" auszutauschen

c. Zeichnung 5E43 als Zusatz zu Seite 16 Motorhandbuch in die Lebenslaufakte aufnehmen.

3. Wenn das Triebwerk bereits mit Ducati Zündboxen ausgerüstet ist, sind:

a. die Maßnahmen nach Arbeitsanweisung Nr. 2 zu TM 843/25 durchzuführen.

 b. Zeichnung 5E43 als Zusatz zu Seite 16 Motorhandbuch in die Lebenslaufakte aufnehmen.

Material : Maßnahme 1:

a. Arbeitsanweisung Nr. 1 und Nr. 2 zu TM 843/25

Umrüstsatz Art.Nr. 21000118

b. Handbuch für Rotax-Motor Type 535 C 2.Ausgabe: Jänner 1992

c. Zeichnung 5E43

Maßnahme 2:

a. Arbeitsanweisung Nr. 2 zu TM 843/25

Umrüstsatz Art.Nr. 21000119

b. Zeichnung 5E43

Gewicht und

Schwerpunktlage : Einfluss vernachlässigbar

Hinweise : Durchführung der Maßnahmen nur beim Hersteller oder einem anerkannten

luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen sind nachprüfpflichtig. Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von

einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den

Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.


Bruchsal den 22.03.2007

Willelm Da

Bearbeiter: Zugelassen durch die EASA am: 4. Mai 2007

Dipl. Ing. W. Dirks

Mit Zulassungs-Nr.: EASA.A.C.06832

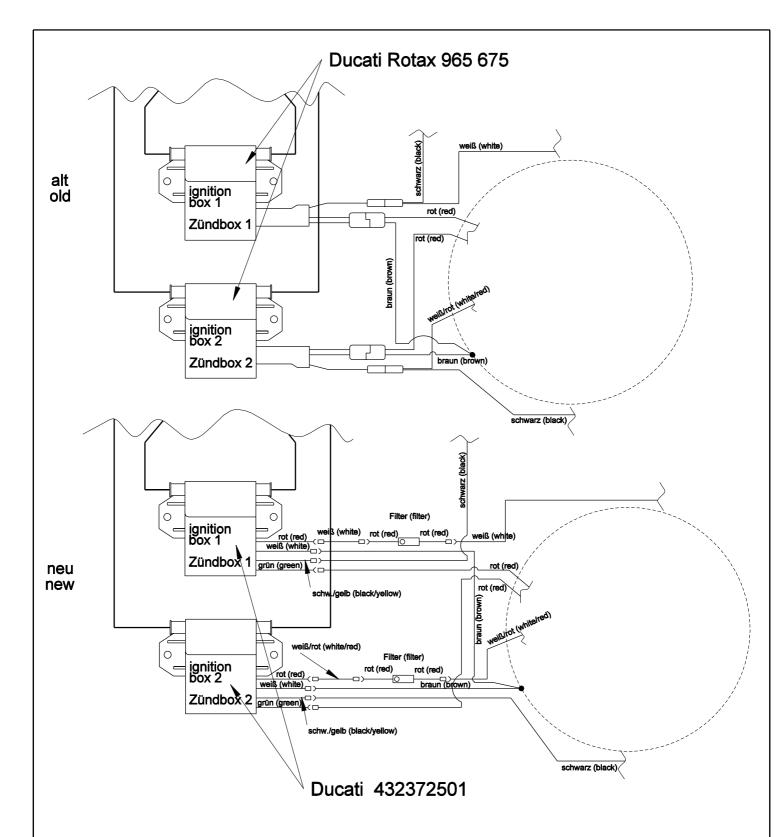

Zusatz zu Seite 16 Motorhandbuch Rotax 535 amendment to page 16 of the Rotax 535 engine manual

Tolera	anzen nach Ai	beitsar	weisung	BA 1		Tag	Name		DG
Schweißen nach Arbeitsanweisung SA 1			Gez.	14.07.06	Könen		Flugzeugbau GmbH		
			Ī		Gepr.				76646 Bruchsal
					Norm.				Otto-Lilienthal-Weg 2
					Maßstab • • •	Änd	erung d lektroni	der Verkabelung für Ducati k Zündboxen 432372501	B
					Maße ohne Toleranz- ang. nach:	Mc ele	dificationic	on of the wiring for Ducati ignition boxes 432372501	5E43
Ausg.	Änderung	ÄМ	Tag	Name					

Umbau der Triebwerks-Zündanlage auf Ducati-Elektronik-Zündboxen 432372501

Das Triebwerk ist bisher noch mit Bosch Polarfire Zündboxen ausgerüstet.

1. Die Zündboxen mit der Halterung 5M65 demontieren. Alle 4 Zündkerzenstecker abziehen. Die Zündkerzen ausbauen und durch Zündkerzen des Typs BR8ES ersetzen.

Hinweis: Die Zündboxen mit Zündkabeln und Zündkerzensteckern, Teil 5M65 sowie die Zündkerzen werden nicht wieder verwendet. Die Buchsen 5M66 aus Teil 5M65 werden zur weiteren Verwendung entnommen.

2. Die Zündkerzenstecker sind gegen Zündkerzenstecker NGK TB 05 EMA auszutauschen. Die Kabel zu den Zündkerzensteckern müssen folgende Länge haben, eventuell nach Abschrauben der Zündkerzenstecker entsprechend kürzen:

Zündkerze	Kabellänge		
1	490		
2	460		
3	550		
4	445		

- 3. Die Zündboxen werden gemäß Zeichnung 5M73 mit der Halterung 5M72 und den Buchsen 5M66 montiert.
- 4. Änderung des Motorkabelbaums zu den Zündboxen gemäß Arbeitsanweisung Nr. 2 zu TM 843/25.
- 5. Motor vorsichtig bis zu den Zündboxen einfahren. Überprüfen, ob die Zündboxen seitlich genug Platz haben (2mm).
 Falls nicht genug Platz vorhanden ist, können die Auflageflächen der äußeren Zündbox (mit A in Zeichnung 5M73 bezeichnet) soweit als nötig abgefeilt werden. Auf plane Auflagerflächen achten!
- 6. Zündzeitpunktkontrolle gemäß Wartungshandbuch Abschnitt 4.12.1 durchführen.
- 7. Probelauf mit Magnetprobe durchführen.

Ausgabe: 2.01.2007

Benötigtes Material

Anzahl	Bezeichnung
1	Umrüstsatz 21000118

Inhalt:

minuit.	Τ	1	Τ
Anzahl	Bezeichnung	Anzahl	Bezeichnung
2	Ducati 432372501 Zündboxen	4	M 6 DIN 985-8 zn
2	Zündboxfilter 4E28	1	Ty-rap 3,6x360
4	Zündkerzenstecker NGK TB 05	23	Ty-rap 4,8x186
	EMA		
4	Zündkerzen BR8ES	12	Flachstecker RSQ 7610 6,1-1
1	5M 72 mit eingepassten	12	Flachsteckhülse RSQ 7600 A
	Ultrabuchsen 0118036		6,3-1
2	M 6 x 55 DIN 931-8.8 zn	700mm	Schrumpfschlauch 1/2"
			FT500
2	M 6 x 35 DIN 912-8 zn	600mm	Schrumpfschlauch 19-9,5
			FT5550
8	6,4 DIN 125 St zn	700mm	Schrumpfschlauch DERAY H
			1/4"

Anlagen: Zeichnungen 5M73, 5M74

Bruchsal, 22.03.2007

Umbau der Triebwerks-Zündanlage auf Ducati Elektronik Zündboxen 432372501

A Nur wenn das Triebwerk mit Ducati-Zündboxen Rotax 965 675 ausgerüstet ist: Zündboxen ausbauen, diese werden nicht mehr benötigt.

B Änderung der Verkabelung:

- 1. Die Ummantelung des Kabelbaums bis 360 mm gemessen vom Motorblocke öffnen (s. Skizze 1). Es sind jetzt Adern mit den Farben weiß, braun, schwarz und rot für Zündbox I und weiß/rot, braun, schwarz, rot für Zündbox II zu sehen.
- 2. Die Adern zu Zündbox 1 werden auf 120 mm und die Ader zu Zündbox 2 auf 130 mm von der Öffnung des Kabelbaum aus gesehen abgeschnitten (s. Skizze 1).
- 3. Es werden die weiße Ader der Box I und die weiß/rote Ader der Box II nochmals um ca. 40mm gekürzt. Die abgeschnittenen Adern werden mit Schrumpfschlauch versehen und anschließend wird auf beide Adern eine Flachsteckhülse gecrimpt, dann die Schrumpfschläuche verschrumpfen.
- 4. Auf die montierten Flachsteckhülsen wird jeweils ein Filter (s. Abb. 1) gesteckt. Die Steckverbindung wird mit Schrumpfschlauch versehen. Auf die richtige Einbaurichtung der Filter zu achten.
- 5. Auf die Kabelreste aus 3 wird jeweils einseitig ein Flachstecker gecrimpt. Die Kabel in die Flachsteckhülsen der Filter einstecken, so dass hinter dem Filter dieselbe Kabelfarbe (weiß bzw. weiß/rot) wie vor dem Filter ergibt.
- 6. Der Kabelbaum für die hintere (BOX I) Zündbox ist auf eine Länge von 480 mm, vom Motorgehäuse aus gesehen (s. Abb.2 und Skizze 1), zu kürzen. Der der vorderen (BOX 2) auf 490 mm. Nach dem Ablängen wird auf die Kabelbäume Schrumpfschlauch aufgeschrumpft. Es müssen noch ca. 20 mm Kabel (s. Abb. 2) herausschauen.
- 7. Auf die Kabelenden werden Flachstecker bzw. Flachsteckhülsen entsprechend Abb. 2 gecrimpt.
- 8. Die Verkabelung mit den Zündboxen erfolgt nach Abb. 2
- 9. Alle Steckverbindungen sind einzeln mit Schrumpfschlauch zu überziehen und anschließend ist der gesamte Kabelstrang mit Schrumpfschlauch zu überziehen.
- 10. Der gesamte Kabelbaum ist so zu befestigen, dass ein Scheuern an anderen Bauteilen und ein Schwingen unmöglich ist. Dazu werden in geeigneten Abständen Kabelbinder befestigt. Die Kabel entsprechend Abb. 3, 4 und 5 und Zeichnung 5M74 befestigen. Die Kabelbinder sind mit der Hand fest anzuziehen.

Benötigte Teile:

Anzahl	Bezeichnung
1	Umrüstsatz zu TM 826/46 Art.Nr. 21000119

bestehend aus:

Anzahl	Bezeichnung		Anzahl	Bezeichnung	
2	Ducati 432372501 Zündboxen		12	Flachsteckhülse RSQ 7600 A	
				6,3-1	
2	Zündboxfilter 4E28		700mm	Schrumpfschlauch DERAY	
				H 1/4"	
20	Ty-raps 3,6x140		700mm	Schrumpfschlauch 1/2"	
				FT500	
12	Flachstecker RSQ 7610 6,1-1		600mm	Schrumpfschlauch 19-9,5	
				FT5550	



Abbildung 1

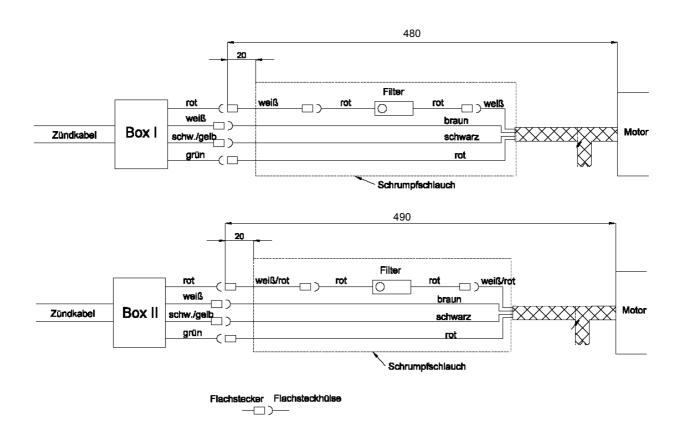
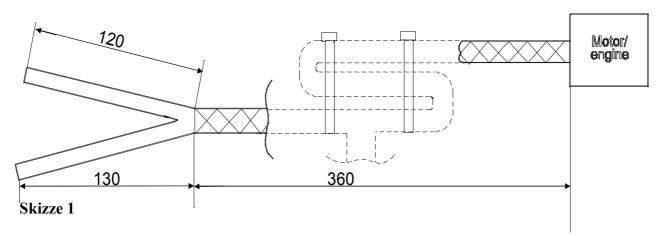


Abbildung 2

Warnung: Die Leitungsfarben dürfen nicht vertauscht werden!



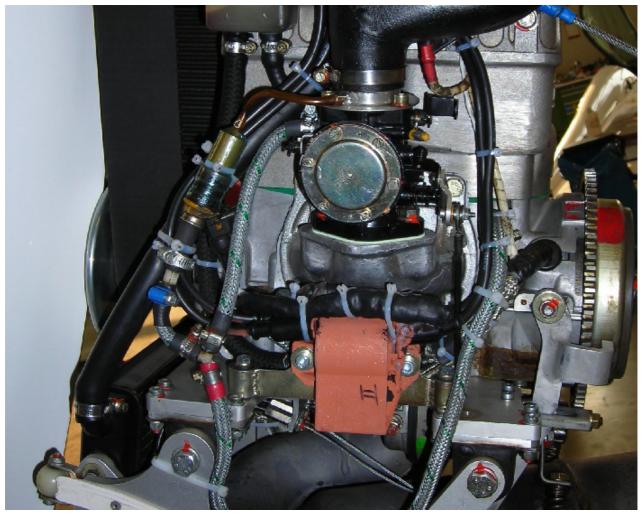


Abbildung 3

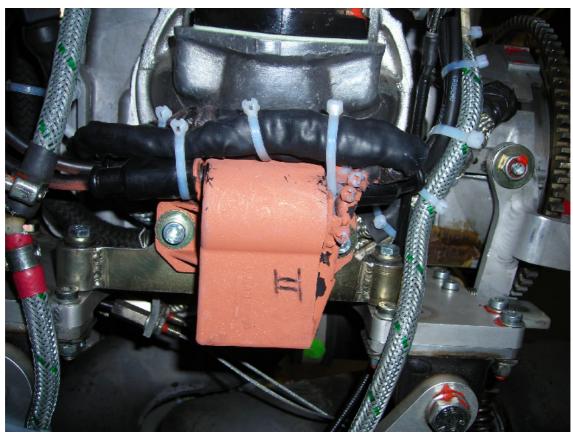


Abbildung 4



Abbildung 5

