Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH Postfach 4120, PLZ D-76626

Tel. 07257/89-0, Fax 8922 Im Schollengarten 19-20 D-76646 Bruchsal-Untergrombach LBA anerkannter Heratellungsbetrieb IB 25 LBA anerkannter Luitfahrttechnischer Betrieb IAA 279 Technische Mitteilung Nr. 873/5

Seite 1 von 1

GEGENSTAND

: Handbuch Revision

BETROFFEN

: DG-800 A und DG-800 LA, alle W.-Nrn.

DRINGLICHKEIT

: 31.03.1996

VORGANG

: 1. Auf diversen Handbuchseiten wurden Schreibfehler und andere Unstimmigkeiten korrigiert.

2. Die Fristen von 3 und 5 Jahren für den Austausch der Kraftstoffleitungen passen nicht zusammen. Da die kritischen Schläuche im Bereich des Triebwerkes alle 3 Jahre getauscht werden, ist eine Er-höhung von 5 auf 6 Jahre für den Tausch der anderen Schläuche unbedenklich.

MASSNAHMEN

: 1. Austausch der folgenden Seiten des Flugund Wartungshandbuches gegen die neuen Seiten, Ausgabe Okt. 1995.

Flughandbuch:

0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.6, 2.8, 2.12, 4.2, 4.4, 4.11, 4.18, 4.21, 4.25, 4.26, 5.9, 6.3, 7.3, 7.9, 7.12 Wartungshandbuch:

1, 2, 3, 5, 23, 47, 54

2. Bei Austausch der Schläuche nach 6 Jahren, ist darauf zu achten, daß der Schlauch vom Tank zum Drainer nicht direkt auf der Rumpfschale aufliegt. Falls einmal Kraftstoff im Rumpf ausläuft, könnte es sonst zu einem Quellen dieses Schlauches kommen. Der Schlauch ist deshalb oberhalb der

Kabelbäume zu verlegen.

MATERIAL

: Handbuchseiten siehe oben

GEWICHT UND

SCHWERPUNKTLAGE

: ./.

HINWEISE

: Die Durchführung der Maßnahmen kann durch

den Halter erfolgen.

Bruchsal 4, den 31.10.1995

LBA - anerkannt

Bearbeiter: W. D. Musterprüfer: A. Lange



09. Nov. 1995