

- Gegenstand : Seitenflossentankventile, Federaustausch
- Betroffen Typ: LS10
Varianten: LS10-s, LS10-st, W.Nr. L10-007 bis L10-022, serienmäßiger Einbau ab W.Nr. L10-023
- Dringlichkeit : Maßnahme Nr. 1 muss vor der nächsten Nutzung des Wasserballastsystems durchgeführt werden, spätestens zur nächsten jährlichen Prüfung.
- Grund : Ein Fall von Spannungskorrosion wurde an der verzinkten Druckfeder in den Heckwasserventilen in einer LS10-s entdeckt. Ohne voll funktionsfähige Feder öffnet das Ventil unter Umständen nicht vollständig.
- Maßnahmen : 1. Austausch der Druckfedern in den beiden Seitenflossentankventilen gegen Edelstahlfedern, gemäß der Arbeitsanweisung Nr. 1 für TM LS-10-01.
- Material : 1. Arbeitsanweisung Nr. 1 für TM LS10-01.
2. 2 Druckfedern, Teile Nr. 45000699.
- Hinweise : Die Maßnahme 1 ist in einem gemäß Teil-145 genehmigten Betrieb, oder aber in einem nach Teil M, Subpart F genehmigten Betrieb, nach den Bestimmungen des Part M durchzuführen. Die Maßnahmen sind gemäß Punkt M.A.801 freizugeben.

Bruchsal, den:
22.10.2010

Autor:
W. Dirks

Die Änderungen wurden am 28.10.2010 durch die EASA zugelassen
mit Zulassungs-Nr. 10032342.

Wilhelm Dirks